

# METRON 30 BT

**SOLA**   
PASSION FOR PRECISION

- DE** Gebrauchsanweisung
- EN** Operating instructions
- FR** Manuel d'instructions
- IT** Istruzioni d'uso
- ES** Instrucciones de uso
- NL** Gebruiksaanwijzing
- RU** Руководство по применению
- PL** Instrukcja obsługi
- LT** Eksploatacijos instrukcija
- LV** Lietošanas instrukcija
- SR** Uputstvo za upotrebu
- CS** Návod k použití
- RO** Manual de utilizare
- BG** Ръководство за употреба
- HU** Használati útmutató





### METRON 30 BT komplektācija

---


1. Lāzera attāluma mērierīce
2. Jostas soma
3. Rokas cilpa
4. 2 x 1,5 V (AAA) baterijas



## 2.1. Funkciju pogas



## 2.2. Displejs

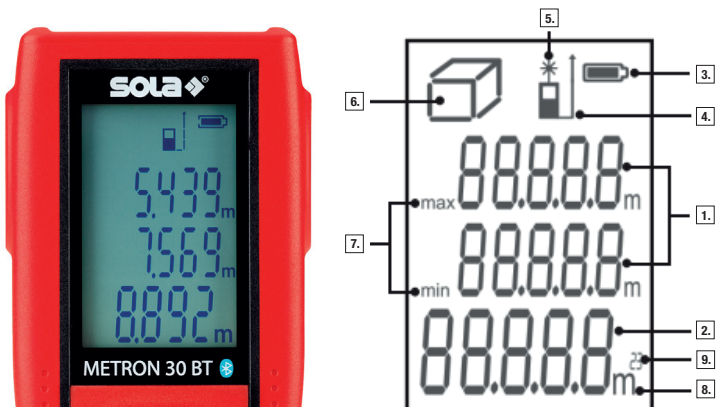



## **Lietošanas instrukcija** **METRON 30 BT lāzera attāluma mērierīce (oriģinālā redakcija)**

### **Par šo instrukciju**

Apsveicam ar jaunā METRON 30 BT iegādi! Jūs esat ieguvis savā īpašumā SOLA mērierīci, kas ļaus jums strādāt vienkāršāk, precīzāk un ātrāk.

Lai pilnībā varētu izmantot visas mērierīces funkcijas un nodrošinātu drošu tās lietošanu, ievērojiet šādus norādījumus:

- pirms sākt ierīces ekspluatāciju izlasiet šo lietošanas instrukciju;
- lietošanas instrukciju vienmēr uzglabājiet pie ierīces;
- nododiet šo ierīci citām personām tikai kopā ar lietošanas instrukciju;
- nenoņemiet un nesabojājiet brīdinājuma uzrakstus.

### **Saturs**

---

1. Vispārīgi norādījumi
2. Apraksts
3. Tehniskie dati
4. Drošības norādījumi
5. Lāzera drošība/klasifikācija
6. Ekspluatācijas sākšana
7. Lietošana
8. Tehniskā apkope, uzglabāšana un transportēšana
9. Piegādes apjoms un piederumi
10. Kļūdu meklēšana
11. Utilizācija
12. Ražotāja garantija
13. EK atbilstības deklarācija



## 1. Vispārīgi norādījumi

### 1.1. Signālvārdi un to nozīme

#### **BĪSTAMI**

Apzīmē tiešu apdraudējumu, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

#### **BRĪDINĀJUMS**

Apzīmē iespējami bīstamu situāciju, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

#### **UZMANĪBU!**

Apzīmē iespējami bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglas traumas vai mantas bojājumus.

#### **NORĀDĪJUMS**

Lietošanas norādījumi vai cita noderīga informācija.

### 1.2. Piktogrammas un citi norādījumi

#### 1.2.1. Brīdinājuma zīmes



Brīdina par vispārēju bīstamību

#### 1.2.2. Simboli



Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju



Baterijas un ierīces nedrīkst izmest mājtsaimniecības atkritumos



Akumulatoru nemest ugunī



Baterijas neuzsildīt vairāk par 60 °C



2. lāzeru klases ierīce



Neskatieties lāzera starā!



## 2. Apraksts

---

### 2.1. Funkciju pogas

---

1. Ieslēgšanas/mērišanas poga
2. Funkciju poga/mērišanas mala
3. Izslēgšanas/dzēšanas poga

### 2.2. Displejs

---

1. Mērījumu vērtības
2. Mērījuma indikācija
3. Akumulatora statuss
4. Mērījuma mala
5. Lāzera punkta indikācija
6. Darbības indikācija
7. Min./maks. rādījums
8. Vienība
9. Virsmas/telpas indikācija

### 2.3 Noteikumiem atbilstoša izmantošana

---

Ierīce ir paredzēta attālumu mērīšanai. Displejā ir redzama mērījuma vērtība, iestatījumi un ierīces statuss.

Raidīts lāzera stars no atstarojošas virsmas tiek raidīts atpakaļ lāzera attāluma mērierīcei. Tādējādi var noteikt attālumu. Darbības rādiuss ir atkarīgs no lāzera attāluma mērierīces modeļa, no atstarošanas spējas un atstarojošās virsmas īpašībām.



### 3. Tehniskie dati

---

#### 3.1. Vispārīgi

Mērījumu diapazons	0,05 – 30 m*
Precizitāte	± 2,0 mm**
Aizsardzības klase	IP54
Lāzera klase	2
Lāzera tips	630–670 nm < 1 mW
Lāzera automātiskā izslēgšanās	45 s
Ierīces automātiskā izslēgšanās	180 s
Lietošanas ilgums	līdz pat 5000 mērījumiem***
Baterijas tips	2 x 1,5 V (AAA) baterijas
Darba temperatūra	0 – 40 °C
Glabāšanas temperatūra	-20 – 60 °C
Statīva pieslēgums	-
Izmēri (A x P x Dz)	105 x 47 x 27
Svars ar baterijām	100 g

\*Mērījumos ar 100% mērķa atstarošanas iespēju (piem., balta siena), vāju fona apgaismojumu un darba temperatūrā 25 °C. Nelabvēlīgi apstākļi, piemēram, tiešs saules starojums, slikti atstarojoša virsma vai mērījumi uz stikla, spīdīgām virsmām, var palielināt neprecizitāti. Šādos gadījumos ir iespējamas mērījumu kļūdas.

Redzamā lāzera punkta attālums ir atkarīgs no apkārtējās vides.

\*\*Precizitātes vērtība ir spēkā intervālā no 0,05–10 m. Attālumā no 10 m līdz 30 m maksimālā pieļaušana var mainīties par 0,1 mm/m.

\*\*\*Lietošana istabas temperatūrā.

#### 3.2. Funkcijas

---

- Garuma mērījums
- Min./maks. mērījums
- Nepārtraukts mērījums
- Virsmas mērījums
- Tilpuma mērīšana
- Netiešs divu punktu mērījums



## 4. Drošības norādījumi

---

### 4.1. Atbildība

#### 4.1.1. Ražotājs

SOLA ir atbildīgs par tehniski drošu izstrādājuma piegādi, ieskaitot lietošanas instrukciju un oriģinālos piederumus.

#### 4.1.2. Īpašnieks

Īpašnieks ir atbildīgs par izstrādājuma noteikumiem atbilstošu lietošanu, darbinieku piesaistišanu, to instruēšanu un par izstrādājuma lietošanas drošību.

- Īpašnieks saprot uz izstrādājuma norādīto drošības informāciju un lietošanas instrukcijas norādījumus.
- Īpašnieks ievēro vietējos un uzņēmuma darba drošības un negadījumu novēršanas noteikumus, resp., darba ņēmēja aizsardzības likumus un noteikumus.
- Īpašnieks nekavējoties informē SOLA, ja izstrādājumam lietošanas laikā rodas defekti, kas ietekmē drošību.
- Īpašnieks nodrošina, lai defektu gadījumā izstrādājums netiktu turpmāk izmantots un tiktu nodots profesionālam remontam.



### 4.2. Neatbilstoša lietošana

---

- Ierīces un piederumu lietošana bez instrukcijas.
- Citu ražotāju piederumu vai papildierīču lietošana.
- Lietošana ārpus pieļaujamajām robežām (skatīt 3. nod./Tehniskie dati).
- Lietošana krasās temperatūras svārstībās bez pietiekamas aklimatizācijas.
- Drošības ierīču darbības pārtraukšana un norāžu un brīdinājuma uzrakstu noņemšana.
- Neautorizēta ierīces atvēršana.
- Pārbūves vai izmaiņu veikšana ierīcei vai piederumiem.
- Apzināta trešo personu apžilbināšana.
- Nepietiekama darba vietas norobežošana.

### 4.3. Izmantošanas robežas

---

METRON 30 BT ir paredzēts lietošanai cilvēkiem ilgstoši apdzīvojamā atmosfērā.

- Nelietot izstrādājumu eksplozivā vai agresīvā vidē.
- Pirms ierīces lietošanas apdraudētā vidē, elektrisko iekārtu tuvumā vai līdzīgās situācijās sazinieties ar vietējām drošības iestādēm un atbildīgo par drošību.



## 4.4. Lietošanas riski

### 4.4.1. Vispārīgi



#### **BRĪDINĀJUMS**

Kļūdainas vai nepietiekamas instrukcijas var izraisīt nepareizu vai neatbilstošu lietošanu. Tādējādi iespējamas smagas traumas, mantas bojājums un kaitējums videi.

- Ievērot ražotāja un īpašnieka sniegtos norādījumus.
- Ierīci un piederumus sargāt no bērniem.



#### **BRĪDINĀJUMS**

Apžilbināšana ar lāzera staru var netieši izraisīt smagus negadījumus, it īpaši personām, kuras vada transportlīdzekli vai apkalpo kādu mašīnu. Neskatieties lāzera starā.

- Lāzera staru, resp., lāzera līmeni nenovietojiet acu augstumā vai nevērsiet to pret personām.



#### **UZMANĪBU!**

Apgāšanās, ilgāka uzglabāšana, transportēšana vai cita mehāniska ietekme var izraisīt kļūdainus mērījumu rezultātus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu. Nelietojiet bojātu ierīci.

- Remontu drīkst veikt tikai SOLA.

### 4.4.2. Baterijas



#### **BĪSTAMI**

Stipra mehāniska iedarbība var izraisīt bateriju un akumulatoru iztecēšanu, uzliesmošanu vai eksploziju, vai var izdalīties toksiskas vielas.

- Neatveriet baterijas un akumulatorus un nepakļaujiet tos mehāniskai slodzei.
- Remontu drīkst veikt tikai SOLA.



#### **BRĪDINĀJUMS**

Augsta apkārtējā gaisa temperatūra un iegremdēšana šķidrumā var izraisīt bateriju un akumulatoru iztecēšanu, uzliesmošanu vai eksploziju un var izdalīties toksiskas vielas.

- Transportējot sargājiet baterijas un akumulatorus no mehāniskas iedarbības.
- Baterijas un akumulatorus nepārkarsējiet un nelieciet ugunī.
- Neļaujiet baterijās un akumulatorā iekļūt mitrumam.
- Nelietojiet bojātas baterijas un akumulatorus. Utilizāciju veiciet pareizi (skatīt 11. nod./Utilizācija).



#### **BRĪDINĀJUMS**

Īssavienojuma vai nepareizas lietošanas dēļ baterijas var pārkarst un pastāv traumu gūšanas vai uzliesmošanas risks.

- Baterijas nepārnēsājiet un neuzglabājiet apģērbu kabatās.
- Novērsiet bateriju saskaršanos ar rotaslietām, atslēgām vai citiem elektrību vadošiem priekšmetiem.
- Nelādējiet baterijas.
- Neļaujiet baterijām izlādēties īssavienojuma rezultātā.
- Neielodējiet baterijas ierīcē.
- Nelieciet kopā vecas un jaunas baterijas un nelietojiet dažādu ražotāju baterijas vai baterijas ar atšķirīgu tipa apzīmējumu.



#### **BRĪDINĀJUMS**

Nepareizas utilizācijas dēļ iespējamas smagas traumas trešajām personām, kā arī kaitējums videi. Sadegot plastmasas detaļām, rodas indīgas dūmgāzes, no kurām cilvēks var saslimt. Ja baterijas/akumulatori tiek bojāti vai pārkarst, tie var eksplodēt, tādējādi izraisot saindēšanos, apdegumus, kairinājumu vai vides piesārņojumu. Neapdomīgi izmetot ierīci atkritumos, nekompetentām personām rodas iespēja izmantot ierīci nepareizi.

- Izstrādājumu nedrīkst izmest māsasaimniecības atkritumos. Ierīci un piederumus utilizējiet pareizi (skatīt 11. nod./Utilizācija).
- Vienmēr sargājiet izstrādājumu no nekompetentām personām, it īpaši no bērniem.

#### **4.5. Elektromagnētiskā saderība (EMS)**

Elektromagnētiskā saderība nozīmē izstrādājumu spēju nevainojami funkcionēt vidē ar elektronisko starojumu un elektrostatisko izlādi, neizraisot elektromagnētiskus traucējumus citām ierīcēm.



#### **4.5.1. METRON 30 BT izraisīti traucējumi citām ierīcēm**

Kaut gan izstrādājumi atbilst stingrām attiecīgo direktīvu un standartu prasībām, SOLA nevar pilnībā izslēgt citu ierīču traucējumu iespējamību (piem., ja izstrādājums tiek lietots kopā ar citām ierīcēm, piem., lauka datoru, personālo datoru, rācijām, mobilajiem tālruņiem, dažādiem kabeļiem vai ārējām baterijām).

- ▶ Izmantojot datorus un rācijas, ievērojiet ražotāja sniegtos specifiskos norādījumus par elektromagnētisko saderību.
- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālo SOLA aprīkojumu, resp., piederumus.

#### **4.5.2. METRON 30 BT traucējumi citu ierīču dēļ**

Kaut gan izstrādājums atbilst stingrām attiecīgo direktīvu un standartu prasībām, SOLA nevar pilnībā izslēgt iespēju, ka intensīvs elektromagnētiskais starojums tiešā radoraidītāju, rāciju, dīzeļa ģeneratoru utt. tuvumā izraisa kļūdainus mērījumu rezultātus.

- ▶ Veicot mērīšanu šādos apstākļos, pārbaudiet ticamību.



## 5. Lāzera drošība/klasifikācija

METRON 30 BT izstaro redzamu lāzera punktu.

Izstrādājums atbilst 2. lāzera klasei saskaņā ar DIN EN 60825-1:2007-03

### Lāzera klase 2:

2. klases lāzera ierīcēm nejaušas, īslaicīgas ieskatīšanās gadījumā aci aizsargā mirkšķināšanas reflekss un/vai novēršanās reakcija.



#### BRĪDINĀJUMS

Tiešs skatiens lāzera starā ar optiskiem palīgīdzekļiem (piemēram, tālskati, teleskopu) var būt bīstams.



#### UZMANĪBU!

Skatīšanās lāzera starā var bojāt redzi.

- Neskatieties lāzera starā.
- Nevērsiet lāzera staru pret citām personām.

### Apzīmējumi uz ierīces:



- Nenņemiet datu plāksnīti!

## 6. Eksploatācijas sākšana

---

### 6.1. Baterijas

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu ierīces aizmugurē.
  2. Ievietojiet ierīcē baterijas atbilstoši polaritātei.
  3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu (aizdare dzirdami noklīksnējas).
- Izmantojiet tikai 1,5 V Mignon (AAA) tipa baterijas! Ja ierīce ilgāku laiku netiek izmantota, baterijas izņemiet.



### 6.2. Jostas soma

Lāzera ierīci var ievietot jostas somā, lai to transportētu. Lai veiktu mērīšanu, lāzērierci ir jāizņem no somas.





## 7. Lietošana

---

### 7.1. Eksploatācijas sākšana

---

#### 7.1.1. Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet ieslēgšanas/mērīšanas pogu, lai ieslēgtu lāzerierīci.

Lai izslēgtu lāzerierīci, divas sekundes turiet nospiestu izslēgšanas/dzēšanas pogu.

#### 7.1.2. Atpakaļ

Lai atsauktu pēdējo darbību, vienreiz nospiediet izslēgšanas/dzēšanas pogu. Lai izietu no aktuālās funkcijas un atgrieztos atsevišķa mērījuma režīmā, divreiz nospiediet izslēgšanas/dzēšanas pogu.

#### 7.1.3. Mērījuma plaknes iestatīšana

Lai pārslēgtos no priekšpusē uz mugurpusi, divas sekundes turiet nospiestu funkciju pogu/mērīšanas malu. Displejā tas tiek attēlots ar bultiņas palīdzību. Pēc noklusējuma ierīce aizmugure ir veidota kā mērīšanas mala. Katru reizi no jauna ieslēdzot ierīci, tās aizmugure ir iestatīta kā mērīšanas mala.

### 7.2. Izmantošanas jomas


---

#### 7.2.1. Atsevišķs mērījums

1. Ieslēdziet lāzera ierīci.
2. Novietojiet lāzera punktu pret mērķi.
3. Nospiediet ieslēgšanas/mērīšanas pogu.

Tiklīdz atskan skaņas signāls, mērījums ir veikts. Attālumu var nolasīt.


Lai noteiktu vairākus attālumus, atkārtoti nospiediet mērīšanas pogu.

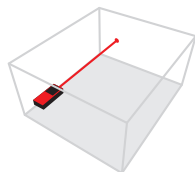

#### 7.2.2. Min./maks. mērījums

1. Ieslēdziet lāzera ierīci.
2. Novietojiet lāzera punktu pret mērķi.
3. Ieslēgšanas/mērīšanas pogu spiediet divas sekundes.

Displejā tiek parādītas minimālās un maksimālās vērtības. Lai apturētu mērīšanu, vienkārši spiediet ieslēgšanas/mērīšanas pogu.

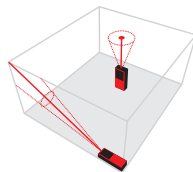




### 7.2.3. Ilgstošā mērīšana

1. Ieslēdziet lāzera ierīci.
2. Novietojiet lāzera punktu pret mērķi.
3. Ieslēgšanas/mērīšanas pogu spiediet divas sekundes.


Lāzerierīce izmēra attālumu, un tas tiek parādīts displeja apakšējā rindā.

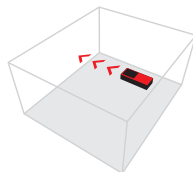

### 7.2.4. Virsmas mērīšana

1. Ieslēdziet lāzera ierīci.
2. Spiediet funkciju pogu/mērīšanas malu, līdz displejā tiek parādīts virsmas mērījuma rādījums.
3. Vienu pēc otra izmēriet garumu un platumu, tāpat kā veicot atsevišķu mērījumu. Starp abiem mērīšanas brīžiem lāzera stars paliek ieslēgts.


Pēc otrās mērīšanas beigām virsma tiek automātiski aprēķināta un parādīta displeja apakšējā rindā. Atsevišķo mērījumu vērtības ir parādītas 1. un 2. mērījuma rindā.

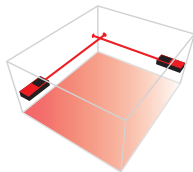

### 7.2.5. Tilpuma mērīšana

1. Ieslēdziet lāzera ierīci.
2. Spiediet funkciju pogu/mērīšanas malu, līdz displejā tiek parādīts tilpuma mērījuma rādījums.
3. Vienu pēc otra izmēriet garumu, platumu un augstumu, tāpat kā veicot atsevišķu mērījumu. Veicot trīs mērījumus, lāzera stars netiek izslēgts.


Pēc trešās mērīšanas beigām tilpums tiek automātiski aprēķināts, un tas tiek parādīts displeja apakšējā rindā. Atsevišķo mērījumu vērtības ir parādītas 1. un 2. mērījuma rindā.

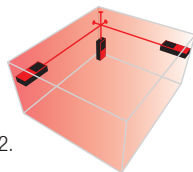

### 7.2.6. Netiešs divu punktu mērījums

1. Ieslēdziet lāzera ierīci.
2. Spiediet funkciju pogu tik ilgi, līdz displejā redzams ziņojums par netiešo divu punktu mērījumu.
3. Vienu pēc otra izmēriet divus mērķus, tāpat kā veicot atsevišķu mērījumu. Starp diviem mērījumiem lāzera stars paliek ieslēgts.

Pēc otra mērījuma pabeigšanas automātiski tiek aprēķināts garums un parādīts displeja apakšējā rindā. Atsevišķo mērījumu vērtības ir parādītas 1. un 2. mērījuma rindā.

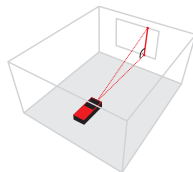



**UZMANĪBU!**

Divu punktu mērīšana jāveic vienā līnijā, un otrajam mērpunktam jābūt taisnā leņķī pret mērvirsmu, citādi var rasties kļūdaini mērījumi.

**7.3. Darba norādījumi**

---

Mērījuma veikšanas laikā lāzērierci nedrīkst kustināt. Ir ieteicama stingra balsta virsma ar atduri. Lāzera izejas vieta, kā arī uztveršanas zona mērīšanas laikā nedrīkst būt aizsegta.

Atkarībā no mērījuma virsmas pastāv iespēja, ka mērījumi var būt kļūdaini. Jāizvairās no virsmām, kas ir ar īpašu struktūru, spoguļojošas, caurspīdīgas vai porainas.



## **8. Tehniskā apkope, uzglabāšana un transportēšana**

---

### **8.1. Tīrīšana**

---

- Netīrumus noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
- Regulāri pārbaudiet lāzera attāluma mērierīces izejas atveres un, ja nepieciešams, kārtīgi notīriet. Neaizskariet stiklu ar pirkstiem.
- Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Negremdējiet ierīci ūdenī!
- Netīras un slapjas ierīces, piederumus un transportēšanas kastes pirms iepakojšanas notīriet un nožāvējiet. Aprikojumu iepakojiet tikai tad, kad tas ir pilnīgi sauss.
- Spraudsavienojumi jāuztur tīri un jāsargā no slapjuma.

### **8.2. Uzglabāšana**

---

- Uzglabājiet aprikojumu tikai noteiktajās temperatūras robežās (skatīt 3. nod./Tehniskie dati).
- Pēc ilgākas uzglabāšanas un pirms lietošanas jāpārbauda mērierīces precizitāte.

### **8.3. Transportēšana**

---

Spēcīga satricinājuma vai nokrišanas rezultātā ierīcei var rasties bojājumi.

- Nekad netransportējiet izstrādājumu neiekotā veidā. Vienmēr izmantojiet oriģinālo iepakojumu vai līdzvērtīgus transportēšanas līdzekļus.
- Pirms transportēšanas izslēdziet mērierīci.
- Pirms ierīces ekspluatācijas sākšanas pārbaudiet, vai tai nav bojājumu.



## **9. Piegādes apjoms un piederumi**

---

### **9.1. METRON 30 BT komplektācija**

---

- 1 lāzera attāluma mērierīce
- 1 jostas soma
- 1 rokas cilpa
- 2 1,5 V (AAA) baterijas

### **9.2. Piederumi (papildaprīkojums)**

---

- Lāzera brilles LB RED
- Mērķis ZS RED

Papildu informāciju par piederumiem skatiet vietnē [www.sola.at](http://www.sola.at)



## 10. Kļūdu meklēšana

---

<b>Kļūda</b>	<b>Iespējamie cēloņi</b>	<b>Novēršana</b>
301	➤ Attālums ārpus mērījumu zonas	➤ Pālieciet mērījumu zonā.
302	➤ Reflektējošais signāls ir pārāk vājš.	➤ Mēriet uz labāk atstarojošas virsmas.
303	➤ Darbības rādiuss ārpus rādījuma.	➤ Ar izslēgšanas/dzēšanas pogu atiestatiet uz nulli.
304	➤ Aprēķina kļūda Pitagora teorijā.	➤ Veiciet mērījumu no jauna.
305	➤ Zems akumulatora līmenis.	➤ Ielieciet jaunas baterijas.
306	➤ Pārāk zema temperatūra.	➤ Uzsildiet ierīci.
307	➤ Temperatūra pārāk augsta.	➤ Atdzesējiet ierīci.
308	➤ Pārāk spēcīga apkārtējā gaisma.	➤ Mēriet tumšākā vietā.



## 11. Utilizācija

---

Nepareizas utilizācijas dēļ iespējamas smagas traumas trešajām personām, kā arī kaitējums videi. Sadegot plastmasas detaļām, rodas indīgas dūmgāzes, no kurām cilvēks var saslimt. Ja baterijas tiek bojātas vai pārkarst, tās var eksplodēt, tādējādi izraisot saindēšanos, apdegumus, kairinājumu vai vides piesārņojumu. Neapdomīgi izmetot ierīci atkritumos, nekompetentām personām rodas iespēja izmantot ierīci nepareizi.

Mērīšanas instrumenti, piederumi un iepakojums jānodod videi saudzīgai otrreizējai pārstrādei.



Izstrādājumu un piederumus, it īpaši baterijas un akumulatorus, nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

- Izstrādājumu un piederumus utilizējiet pareizi.
- Ievērojiet nacionālos noteikumus par atkritumu savākšanu.

Jūsu SOLA pārdevējs pieņem atpakaļ baterijas un nolietotās ierīces un nodod tās atbilstoši utilizācijai.

### Tikai ES valstīm



Elektroinstrumentus nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

un piemērojot to nacionālajiem noteikumiem, vairs nelietojamas vecās elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi un jānodod videi saudzīgai otrreizējai pārstrādei.



## 12. Ražotāja garantija

---

“Ražotājs garantijas kartē norādītajam sākotnējam pircējam (pirmais pircējs) garantē, ka ierīce, izņemot baterijas, divus gadus, sākot no saņemšanas brīža, darbosies bez kļūdām. Garantijas pakalpojumi ietver remontu un/vai nomaiņu pēc ražotāja izvēles. Šī garantija neattiecas uz defektiem, kuri radušies, ja pircējs vai trešā persona ierīci lietojusi nepareizi, uz dabiskām nodiluma pazīmēm un optiskiem defektiem, kas neietekmē ierīces lietošanu. Uz šo garantijas pakalpojumu var pretendēt tikai tad, ja kopā ar ierīci tiek iesniegta pārdevēja aizpildītā garantijas karte ar datumu un uzņēmuma zīmogu.


Garantijas prasības gadījumā transportēšanas izdevumus sedz ražotājs. Garantijas pakalpojuma ilgums remonta dēļ vai rezerves detaļu nomaiņas dēļ, kas tiek veikts garantijas laikā, netiek pagarināts. Citas prasības ir izslēgtas, ja vien nav spēkā citi nacionālie noteikumi. Ražotājs nekādā ziņā neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem defektiem vai no defektiem izrietošiem bojājumiem, zaudējumiem vai izdevumiem saistībā ar ierīces izmantošanu vai ierīces neizmantojamības dēļ kādam mērķim. Nekādā ziņā netiek garantēts, ka ierīce noteikti būs piemērota izmantošanai kādam noteiktam mērķim.”



### 13. EK atbilstības deklarācija



**Atbilstības deklarācija**  
**Declaration of Conformity**  
**Déclaration de Conformité**



Mēs / We / Nous, uzņēmums **SOLA Messwerkzeuge GmbH, A-6840 Götzis, Austria (Austrija)**, ar pilnu atbildību apliecinām, ka produkts(i), declare under our sole responsibility that the Product(s) déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s)

**METRON 30 BT**

par kuriem sastādīta šī deklarācija, atbilst tālāk minētajām normām.  
to which this declarations relates is in conformity with the following standards.  
auquel(s) se réfère cette déclaration est conforme aux normes.

**EN 60825-1: 2007-03**

Saskaņā ar direktīvas(-u) noteikumiem  
Following the provisions of Directive(s)  
Conformément aux dispositions de(s) Directive(s)  
**Electromagnetic compatibility 2014/30/EU**

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Mag. Wolfgang Scheyer CEO

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Austria (Austrija)  
Phone +43(0)5523 53380, sola@sola.at, www.sola.at